

آسیب‌شناسی کتیبه معرق سنگ و کاشی خدای خانه مسجد عتیق شیراز*

حسین احمدی** عباس عابد اصفهانی*** مریم اکبری فرد****

چکیده

۶۹

کتیبه معرق سنگ و کاشی اثری منحصر به فرد، بر جای مانده از عهد آل اینجوست که در نمای بالایی بنای خدای خانه مسجد عتیق شیراز قرار گرفته و مهم ترین بخش از تزئینات این بنا را تشکیل می‌دهد. این کتیبه با گذشت زمان، متحمل آسیب‌های گوناگونی شده است که باید برای جلوگیری از ویران شدن بیشتر و فراهم آوردن شرایطی مطلوب برای تأمین بقا و ادامه حیات این اثر ارزشمند، چاره‌ای اندیشیده شود.

در پژوهش حاضر تلاش برآن بوده تا با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی، آسیب‌های وارد شده بر اثر مورد نظر (بخش‌های باقی‌مانده از زمان ساخت کتیبه و مربوط به زمان بازسازی آن) و میزان آنها شناسایی گردد. برای شناسایی عوامل آسیب‌رسان به بدنه و لعاب کاشی، از روش‌های دستگاهی (XRD، AAS، SEM-EDX) و (AAS، XRD) برای شناسایی آسیب‌های وارد بر سنگ از روش‌های دستگاهی (XRD) و پتروگرافی استفاده شده است.

نتایج به دست آمده نشانگر آن است که این تزئین به سبب ساختار و ماهیت ویژه آن، از هنگام ساخت (چه از قرن هشتم و چه از زمان بازسازی) دچار آسیب شده و عوامل محیطی و دخالت‌های انسانی به مرور زمان افزون بر سرعت بخشیدن به روند آسیب‌های ناشی از مرحله ساخت، آسیب‌های جدیدی را نیز پدید آورده‌اند. با استناد به بررسی‌ها و آزمایش‌های انجام شده روی نمونه‌های مورد بررسی، از میان عوامل محیطی آسیب‌رسان، رطوبت نقش بارزتری را در فرسایش این اثر دارد.

کلیدواژگان: آل اینجو، معرق، سنگ، کاشی، آسیب‌شناسی.

* این مقاله، برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مریم اکبری فرد، رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، با عنوان "بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه طرح حفاظت کتیبه معرق سنگ و کاشی خدای خانه مسجد عتیق شیراز" در دانشگاه هنر اصفهان است.

** استادیار، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان.

*** عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوارسگان، اصفهان.

**** دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول).
m.akbarifard88@yahoo.com

مقدمه

تاریخچه خدای خانه و کتیبه معرق سنگ و کاشی و نمای بالایی و تعمیرات صورت گرفته روی آن، به گونه‌ای کوتاه و مختصر سخن‌رانده است (بهروزی، ۱۳۵۴: ۱۹۲-۱۹۹).

در زمینه پیشینه ساخت خدای خانه هم در کتاب "فارستامه ابن بلخی" تصحیح منصور رستگار فرسایی به اختصار توضیحاتی آورده شده است (ابن بلخی، ۱۳۷۴: ۳۲۸-۳۲۰). همچنین، در شدالازار فی خط الاوزار عن زوار المزار (۱۳۵۰) نوشته جنید شیرازی نیز، کاربری بنای خدای خانه به گونه‌ی مجلمل بررسی شده است (جنید شیرازی، ۱۳۵۰: ۷۷-۷۹).

افرون براین‌ها، جهانگردان و مأموران سیاسی کشورهای دیگر نیز، بارها از بنای خدای خانه بازدید کرده‌اند. از میان آنها می‌توان به دیالافوا و شاردن اشاره نمود (دیالافوا، ۱۳۵۳: ۴۶۶-۴۶۴؛ شاردن، ۱۳۷۳: ۳۶۷). دونالد ویلبر (۱۳۷۲) جهانگرد هم در مقاله‌ای باعنوان مسجد عتیق شیراز به صورت مختصر از بنای خدای خانه یاد کرده است (Wilber, 1972: 3-32).

کتیبه معرق سنگ و کاشی بنای خدای خانه

بنای تاریخی مکعب‌شکل خدای خانه مسجد عتیق شیراز مربوط به دوران آل‌اینجو است. این بنا، از نظر موقعیت قرارگیری، در صحن مسجد واقع شده که از اهمیت هنری، تاریخی و معماری ویژه‌ای برخوردار است و از لحاظ سبک تراویث، کمتر نظیری برای آن شناخته شده است. پیشینه آن را براساس متون تاریخی، دست‌کم می‌توان تا قرن ششم هجری دانست (ابن بلخی، ۱۳۷۴: ۳۲۲). در دوره آل‌اینجو، شاه‌شیخ ابواسحاق حاکم فارس آن را به‌شکل امروزی درآورد. درباره وجه تسمیه آن بیان کرده‌اند: در آن قرآن‌هایی به‌ویژه خطی و تاریخی منسوب به ائمه اطهار و عثمان نگهداری می‌شده (جنید شیرازی، ۱۳۵۰: ۷۸) و هر جمیعه صبح، عده‌ای در آنجا گردمی‌آمد و به تلاوت قرآن می‌پرداخته‌اند (شوواتس، ۱۳۷۳: ۷۷).

بخش مهمی از جذابیت این بنای سنگی، کتیبه‌ی معرق



تصویر ۱. بنای خدای خانه و کتیبه معرق سنگ و کاشی در نمای بالایی آن (نگارندگان).

بنای تاریخی خدای خانه بخشی از مسجد عتیق شیراز است که قرارگیری آن در صحن، مسجد عتیق را از دیگر مساجد متمایز کرده است. اگرچه بنای خدای خانه پیش از قرن هشتم هجری بنانده لیکن اسناد و مدارک گواه بازسازی آن در دوره آل‌اینجوست. از آنجا که سنگ از اصلی‌ترین مصالح به کار رفته در معماری این بنا است، تزئینات آن نیز با ساختار بنا ارتباطی تنگاتنگ دارد. در نمای بالایی آن، کتیبه‌ای از معرق سنگ و کاشی زینت‌بخش بناست که با نبود این کتیبه، بیشترین بخش از هویت و جذابیت بنا از بین می‌رفت. اجرای متفاوت این کتیبه نیز در خور توجه است، آن گونه که شاید بتوان کتیبه معرق سنگ و کاشی در بنای خدای خانه را تزئینی متفاوت و منحصر به‌فرد در معماری ایران دانست. بی‌توجهی به این کتیبه و قرارگیری آن در معرض عوامل مختلف محیطی، به مرور زمان آسیب‌های بسیاری را بر آن وارد کرده است. از این‌رو، فراهم‌آوردن شرایط مطلوب برای حفاظت و نگهداری اصولی آن امری ضروری است. ضمن‌اینکه، لازم است عوامل مؤثر در ویرانی آن را نیز شناسایی کرد.

از آنجاکه تاکنون روی کتیبه نامبرده هیچ‌گونه بررسی و مطالعه‌ای انجام نشده، در مقاله پیش‌رو تلاش برآن شده تا با شناسایی آسیب‌های وارد، اقداماتی برای کنترل روند تخریب و جلوگیری از زوال آن صورت گیرد. افرون براین‌که این امر، سبب نگهداری این اثر ارزشمند و منحصر به‌فرد خواهد شد و مسیر را برای انجام مطالعات پژوهشگران در آینده جهت شناسایی این کتیبه، هموار خواهد کرد.

روش تحقیق

در پژوهش حاضر، با بهره‌گیری از مطالعات میدانی و مشاهده‌ای و بررسی‌های کتابخانه‌ای، روش ساخت کتیبه و چگونگی آسیب‌های وارد بر آن ارزیابی شده است. سپس، به کمک بررسی‌های میکروسکوپی و مطالعات آزمایشگاهی، انواع آسیب‌ها و عوامل مؤثر در ویرانی کتیبه شناسایی شده است. نهایت، با به کارگیری نتایج به دست آمده از بررسی‌ها و مطالعات، برای کنترل روند تخریب و ارائه راهکارهایی مؤثر جهت حفظ و نگهداری آن، اقدام شد.

پیشینه پژوهش

در برخی از منابع که تاریخچه مسجد عتیق در آنها آورده شده، تنها اشاره‌ای کوتاه به بنای خدای خانه و کتیبه نامبرده شده است. چنانکه علی نقی بهروزی (۱۳۵۴) در کتاب "بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز درباره



تصویر ۲. کتیبه معرق سنگ و کاشی، نمای بالای بنای خدای خانه(نگارندگان).

سنگ و کاشی است که در هماهنگی با سطوح بنا و مصالح به کارفته در آن، جلوه ویژه و منحصر به فردی در نمای بنا ایجاد کرده است. کتیبه در بلندترین نقطه ساختمان، اطراف بام در قاب مستطیلی به کمال، در معرض دید قرار دارد که از ضلع جنوبی بنا شروع شده و پس از گذشتن از ضلع غربی و شمالی تا انتهای ضلع شرقی امتداد می یابد (تصویرهای ۱-۲). یحیی الجمالی الصوفی، خوشنویس معروف زمان شاه ابواسحاق، روی این کتیبه که بر قطعات سنگ تنظیم شده، با حروف درشت و خط ثلث عالی نوشته و پس، اطراف آن را نقر کرده اند (بهروزی، ۱۳۵۴: ۱۹۶).


توضیح بیشتر آنکه، از سده هشتم هجری به بعد خط ثلث در نوشتن کتیبه ها بیشتر استفاده می شد البته، در کتیبه های کوفی هم چنان این خط کاربرد دارد (شاپیسته فر، ۱۳۸۳: ۹۵). زمینه کتیبه با پوشش تزئینی کاشی معرق مزین شده است. بعد آن کاشی ها متعدد است به گونه ای که، کوچک ترین اندازه آنها حدود (۱×۱) سانتی متر است. کاشی ها، زمینه فیروزه ای رنگ دارند و روی آنها با تزئین ماهرانه ای، نقوش مارپیچی لا جور دی رنگ نقش بسته است. این نقش مایه ها، بارها تکرار گشته و از لعب زرد و گاه سفید و قرمز برای اجرای نقوش گیاهی ای که روی خطوط مارپیچ کارشده، استفاده شده است. این کاشی ها، خطوط کتیبه را بر جسته می سازند و سبب افزایش دریافت کلی از آنها می شوند. به گونه ای که می توان گفت به کمک کاشی های معرق و بهره گیری از نقوش اسلامی در آنها، متن کتیبه با بینندگان ارتباط برقرار کرده و هنرمند سازنده با این ترفند به نوعی به وحدت کلی در اجزا گوناگون کتیبه دست یافته است.

این کتیبه، غیر از جنبه تزئینی و آرایشی که در ساختمان بنا دارد، از اهمیت بسیاری از نظر تاریخی و مذهبی برخوردار است آن چنان که، مجھولات بسیاری مربوط به بنا و یا ویژگی های دوره هنری مخصوص به آن را روشن می سازد. درواقع، در این کتیبه افزون بر مشاهده نام سفارش دهنده (شیخ ابواسحاق) و تاریخ ساخت بنا (۷۵۲ ه.ق)، وظایف دینی و اخلاقی را هم می توان دریافت کرد.

بنای خدای خانه از هنگام ساخت، دچار آسیب شده و با گذشت زمان به سبب زلزله هایی که شهر شیراز را تحت تاثیر قرارداد، آسیب جدی ایی دید و بخش هایی از آن ویران گردید. به طوری که، سال (۱۳۱۴) شمسی تنها بخش پیل پاها بر جای بود تا ینکه سال (۱۳۱۵) شمسی، مرمت و بازسازی شد. در ادامه، کتیبه نام برده به دلیل اهمیتی که داشته با هنرمندی استادان فن، مرمت گردید. در این مرمت، کلمات ریخته شده را از روی قرینه بقیه کلمات باقی مانده تکمیل کردنده که در جای خود، نیازمند بررسی و نقد کارشناسانه است.

تکنیک اجرای کتیبه معرق سنگ و کاشی

درباره بحث تکنیک اجرای این کتیبه، ابهاماتی بود که دریافت نتیجه های واحد و قطعی را دشوار می ساخت. نخست آنچه از دیدن تزئینات معرق سنگ و کاشی به نظر می رسد، ابهام در فن ساخت و چگونگی اجرای آن است. بدین ترتیب، برای شناسایی و درک هرچه بهتر و ببستر هنر به کار رفته در کتیبه یاد شده و نیز شناخت نوع فن و تکنیک ساخت آن، روش های مطالعات میدانی، مصاحبه با استادان و مطالعات آزمایشگاهی به کار گرفته شد. نهایت، با تحلیل داده های گردآوری شده از بحث، نتیجه گیری شد. در مرحله نخست از طریق گفتگو با استادان، چگونگی فن اجرای این کتیبه مشخص شد؛ هنرمند طرح کلی کتیبه را با استفاده از روش گرته کردن بر سطح قطعات سنگ تنظیم یافته، کنار هم انتقال داده است. این طرح اندازی به سبب تفاوت مصالح متن کتیبه با نقوش زمینه، راهنمایی برای اجرای دقیق این تزئینات است.

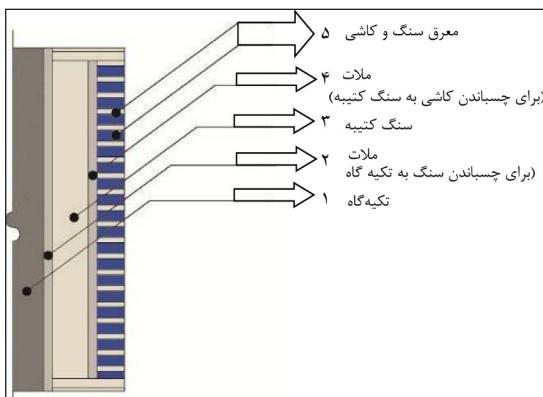

تصویر ۳ طرح ترسیمی از مقطع کتیبه بالای بنای خدای خانه: ۱- نکیه گاه-۲- ملات (برای چسباندن سنگ به نکیه گاه)-۳- سنگ کتیبه-۴- ملات (برای چسباندن کاشی به سنگ کتیبه)-۵- معرق سنگ و کاشی (نگارندگان).
 شرق ضلع جنوب، از بدن سفالی لعب سفید بخش غرب جبهه جنوب و بخش مرکزی جبهه شرق، از بدن سفالی لعب فیروزه‌ای بخش غربی و شرقی پیل‌پای جنوب‌شرقی، از بدن سفالی لعب لاچورد انتهای بخش جنوبی جبهه شرقی و انتهای پیل‌پای شمال‌شرق و (۵ نمونه) هم از لعب زرد بخش‌های شرق ضلع جنوب، ۱- انتهای پیل‌پای شمال‌شرق، ۲- بخش شرقی پیل‌پای جنوب‌شرق، ۳- بخش غربی پیل‌پای جنوب‌شرق، ۴- بخش مرکزی جبهه شرق. همچنین، (۲ نمونه) از ملات پشت کاشی‌ها و (۲ نمونه) از بست فلزی برداشته شد. نمونه‌برداری از سنگ اصلی، از بخش انتهایی قسمت غربی پیل‌پای جنوب‌شرق و بخش شرقی پیل‌پای جنوب‌شرقی و بخش مرکزی جبهه جنوب آن انجام شد و از سنگ مرمتی، از بخش انتهایی شرقی جبهه جنوب و بخش مرکزی ضلع جنوب و قسمت شرقی جبهه شرق آن، صورت پذیرفت.

بررسی آسیب‌های کاشی کتیبه

بنابر تصویرهای به دست آمده از سال (۱۳۱۴) (پیش از بازسازی کتیبه)، کاشی‌های بخش پیل‌پاها، بخش اصلی بنا هستند لیکن اسنادی که نشان‌دهند پس از بازسازی کتیبه، بخش‌های جدید و قدیم کاشی‌ها در آنها مشخص باشد، در دست نیست. وجود شبه درباره قدیم یا جدید بودن کاشی‌های پیل‌پاها سبب شد که نمونه‌برداری‌هایی از بخش‌های گوناگون پیل‌پاها و قسمت‌های بازسازی شده آنها صورت پذیرد. مقایسه آنالیز شیمیایی نمونه‌های لعب و بدن سفالی کاشی‌های بخش‌های پیل‌پاها و بازسازی شده، نشان‌گر آن است که میزان عناصر موجود در هر گروه رنگی لعب‌ها و تمامی عناصر بدن‌ها تا اندازه زیادی به یکدیگر نزدیک‌است.

با انجام مطالعات میدانی، آشکارشده که اطراف متن کتیبه به اندازه لازم و کافی، براساس دیدگاه هنرمند و تا جایی که متن در این حد بر جسته نمودار گردد و کاشی معرق بتواند بر زمینه آن جای‌گیرد، حجاری شده است. همچنین، برای اجرای متن با آن ظرافت و پیچیدگی خط، در اجرای تک‌تک حروف دقت بسیاری شده است. پس از تکمیل مراحل نقر زمینه کتیبه، قطعات سنگ درون قاب مستطیلی که از ابتدای ساخت بنا در بدن آن تعییه شده، نصب گردیده و با ملات به بخش‌های زیرین متصل شده‌اند.

درادامه، برای آنکه کتیبه مرنی و خواناتر شود، بخش‌های زمینه این قطعات سنگ با قطعه‌های بریده شده کاشی که از نقوش اسلامی تراشیده و کنار هم دیگر به شکل قطعه‌ای بزرگ درآمده، زینت یافته است. با استناد بر شواهد دیداری و مشاهده اثر نامبرده و گفتگو با استادان اهل فن، کاشی‌های معرق تا آج‌کاکه امکان داشته به شکلی که حروف متن کتیبه مانع از پیوستگی آن نشود، به صورت یکپارچه اجرا شده‌اند و این، برخلاف چیزی است که نخست، پیش از بررسی دقیق تصور می‌شد. پس از تکمیل مراحل نقر متن، کاشی‌های روسی هر قطعه سنگ به صورت جداگانه اجرا و سپس، قطعات سنگ کنار هم چیده شده‌اند. نصب کاشی‌ها بر سنگ بنابر نتایج به دست آمده از مطالعات آزمایشگاهی، با گچ بوده است. در معرق کاری این کتیبه، چه در انتخاب نقش و رنگ و چه در تراش کاشی‌ها، دقت بسیاری شده است. آن‌گونه که می‌توان گفت، متن کتیبه با ترتیب کاشی معرق در زمینه آن تکمیل شده است. برای درک بهتر از ترتیب قرارگیری اجزای کتیبه مورد بررسی، طرح شماتیک آن ارائه شده است (تصویر ۳).

آسیب‌شناسی

چون کتیبه نامبرده از دو گونه مصالح متفاوت، کاشی و سنگ، ساخته شده و هر کدام نیز روند تخریبی خاصی را گذرانده‌اند؛ پس از مشاهدات و بررسی‌ها برای شناسایی و دسته‌بندی آسیب‌ها، جداگانه آسیب‌های بخش‌های کاشی و سنگ کتیبه، بررسی شدند. به طور کلی، می‌توان آسیب‌های واردشده بر کتیبه معرق سنگ و کاشی را ناشی از ضعف تکنیکی مرحله ساخت، عوامل محیطی و انسانی دانست. برای انجام مطالعات آزمایشگاهی از بیست و سه بخش مختلف این کتیبه نمونه‌برداری شد. (۳ نمونه) از ۱- لعب و بدن سفالی کاشی‌های پیل‌پاها، ۲- بخش‌های بازسازی شده و ملات و بست فلزی پشت کاشی‌ها و ۳- قسمت قدیم و جدید سنگ کتیبه. (۸ نمونه) از بدن سفالی کاشی‌ها؛ از بدن سفالی لعب زرد بخش انتهایی پیل‌پای شمال‌شرق و قسمت

ب- تخلخل باز بدن و جذب رطوبت

بسیاری از ترک‌های لعب‌های کاشی‌های کاشی‌های کتیبه به مرور زمان ایجاد شده به گونه‌ای که، به شکل شاخه‌ای در سطح آن گسترش داشته باشد (تصویر ۵). دلیل ایجاد این آسیب را می‌توان در دو مورد بیان داشت: ۱- احتمال دارد انقباض لعب، مدتی پس از خروج از کوره صورت گرفته باشد چون گاهی لعب به زمان احتیاج دارد تا به دمای محیط برسد. ۲- ناشی از تخلخل باز بدن است که نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها بر بدن کاشی‌ها، میزان تخلخل باز در بدن کاشی‌ها را به طور متوسط ۲۶٪ نشان می‌دهد که بدن با جذب رطوبت محیط به تدریج، منبسط‌می‌شود و با انبساط بدن، لعب تحت کشش قرار گرفته و ترک می‌خورد.

نصب نشدن و اتصال صحیح کاشی‌های معرق هنگام اجرای تزئینات که به دلایلی همچون قرار گیری کاشی در نزدیکی سنگ روی می‌دهد، همراه عوامل محیطی به ویژه رطوبت ناشی از نزولات جوی (نفوذ رطوبت از طریق بنده‌ای بین کاشی‌ها)، منجر به انبساط بدن شده و تنش بین لعب و بدن را به وجود می‌آورد. با تکرار این روند طی سال‌ها بدون پیشگیری از نفوذ رطوبت، بر کاشی‌ها آسیب‌هایی وارد می‌کند که درنهایت، سبب تردیدار شدن لعب می‌شود. گاه در سطح ترک‌ها، رسوب نمک‌ها دیده می‌شود که نشانگر تبلور نمک‌ها در بدن کاشی است که به تدریج با تبخیر رطوبت، نمک‌های موجود در بدن از میان ترک‌ها روی سطح آمده و آثار آشکاری از خود بر جای گذاشته‌اند (تصویرهای ۶-۷).



تصویر ۶. نفوذ رطوبت از طریق درزهای بین کاشی و ایجاد ترک در سطح لعب بر اثر تنفس بین لعب و بدن (نگارندگان).



تصویر ۵. وجود ترک شبكه‌ای در سطح لعب کتیبه (نگارندگان).

ترک و ریزترک در لعب کاشی

ترک و ریزترک‌ها، رایج‌ترین آسیب در تزئینات کاشی و اولین آسیبی است که در بررسی نمونه‌ها قابل توجه هستند. این ترک و ریزترک‌ها به حالت‌های مختلف با توجه به ویژگی‌های لعب و بدن و شرایط محیطی‌ای که در آن قرار می‌گیرند، ایجاد شده‌اند. برخی از عواملی که منجر به پیدایش آنها شده عبارتند از:


الف- تطابق نداشتن میزان انقباض لعب و بدن هنگام سردشدن

گاه ترک‌هایی که روی سطح لعب‌های کاشی‌های کتیبه دیده می‌شوند به شکل توری و شبکه‌ریز است (تصویر ۴). علت ایجاد این ترک‌ها را می‌توان تفاوت بسیار میان انقباض لعب نسبت به بدن آن دانست. چرا که، بر اثر تغییرات دما، لعب بیشتر منقبض می‌گردد و به شکل توری با زاویه‌هایی نزدیک به ۹۰ درجه نسبت به یکدیگر نمودمی‌یابد (نورتن، ۱۳۷۵: ۴۶۳).

این ترک‌ها، مربوط به زمانی است که بدن‌های لعب خود را کوره ببرون آمده و با کاهش دما تا دمای محیط، بدن و لعب با سرعت یکسان منقبض نشده و سبب ایجاد ترک در لعب گردیده و سپس شبکه‌ریزی از ترک‌ها گسترش یافته است.



تصویر ۴. وجود ترک شبکه‌ای در سطح لعب کتیبه (نگارندگان).

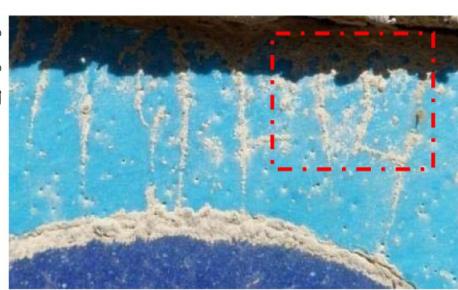

تصویر ۷. تبلور نمک در سطح ترک (نگارندگان).

ج- عوامل انسانی

آسیب‌های انسانی نیز از عوامل مهم در پیدایش ترک و ریزترک هستند. این آسیب، بیشتر خود را به شکل تأثیر عوامل مکانیکی همچون ضربه در مرحله ساخت کاشی معرق نشان می‌دهد. بدین ترتیب که، بر اثر ضربه تیشه در مرحله تراش قطعات کاشی، ریزترک‌هایی در لبه قطعات به وجود می‌آید. درواقع، تراش کاشی‌ها، سبب خدشه‌دار شدن سطوح لعب گردیده، لعب هم بسته به میزان شدت ضربه آسیب می‌بیند و باعث شده لعب تا مرحله جدایش از سطح بدنه پیش‌رود و در حضور عوامل محیطی گسترش یابد (تصویرهای ۸-۹).

د- پریدگی و شکستگی لبه کاشی

پریدگی و شکستگی لبه کاشی، در تزئینات کاشی معرق پسیار رایج است که این امر ناشی از ضعف ساخت و تراش کاشی‌ها است. کاشی‌هایی که بدنه آنها از جنس گل است، ترکیب آنها خاکرس با مقدار کمی سیلیس است. این چنین ترکیبی سبب می‌شود تا کاشی پس از پخت در کوره به صورت خشک و شکننده نباشد و با انجام مهارت تیشه کاری هنگام تراش، کاشی‌ها نشکند و لبه آنها نپرد (نادری، ۱۳۵۷: ۶۸-۶۵). وجود مقادیر زیاد سیلیس در بدنه کاشی‌ها، باعث تولید بدنه‌ای سخت و شکننده از آنها می‌شود که در واقع، میزان شکل‌پذیری آنها را بسیار کمی کند (Porter, 1995:14; Degeorge et al., 2002:13)

با این‌که، پس از آنالیز بدنه کاشی‌ها با دستگاه جذب اتمی، میزان سیلیس در آنها بین ۴۵ تا ۵۰ درصد به دست آمد (جدول ۱) و مشخص شد بدنه کاشی‌های تکیه از جنس کاشی گلی است. بازهم پریدگی و شکستگی‌هایی در لبه کاشی‌ها دیده می‌شود. علت این امر تاحد زیادی بستگی به مهارت هنرمند در تراش دادن قطعات دارد که با وارد آمدن ضربه به سطح لعب هنگام تراش، قطعات دچار پریدگی و شکستگی شده‌اند.




تصویر ۸. وجود ترک در لبه‌های کاشی و جدایش لعب از سطح آن بر اثر ضربه تیشه کاشی تراشی (نگارندگان).


از طرف دیگر، در بخش‌های مختلف کتبه بهویژه پیل‌پاه، گستردگی، شکستگی و پریدگی لعب دیده‌می‌شود که یکپارچگی کاشی‌ها را از بین‌برده و منشأ بسیاری از آسیب‌ها و صدمات بعدی گردیده‌است. به سبب قرارگیری کتبه در فضای باز، عوامل مختلف محیطی به شکل‌های رطوبت و رطوبت نسبی در طول شبانه روز، تعییرات فصل‌ها، تابش نور خورشید و باد، پریدگی و شکستگی کاشی‌ها را گسترش‌داده و آنها را به صورت امروزی در آورده است. درواقع، شکستگی‌های اولیه که مربوط به تراش کاشی‌ها است، امکان تأثیر بیشتر عوامل مختلف محیطی را فراهم آورده و به مرور زمان باعث تخریب بیشتر کاشی‌ها شده‌است (تصویرهای ۱۱-۱۰).

۵- تبادل یونی در لعب

مهم‌ترین عامل تخریب لعب کاشی‌ها، واکنش تبادل یونی است که مربوط به ضعف تکنولوژی در روند تولید لعب بوده‌است. همین امر، سبب ایجاد دهیدروکسیلاسیون و نهایت، تشکیل قشر دهیدراته روی سطح لعب کاشی‌ها شده‌است. رطوبت محیطی روی سطح لعب با نفوذ در آن، پریده تبادل یونی را به وجود آورده و باعث سستی ساختار سطحی شده‌است. به تقریب، مبنای تمام تئوری‌های اولیه که مرتبط با این موضوع‌اند، براساس سرعت جدایش و شستشوی یون‌ها برای ماتریس‌های چند جزئی است. زمانی که میزان یون‌های کلسیم، منیزیم و الومینیوم پائین‌تر از حد مشخص خود باشند، قدرت جابه‌جایی یون‌های سدیم و پتاسیم افزایش یافته و لعب در برابر رطوبت محیطی حساس‌می‌شود. با حضور لایه‌ای از رطوبت روی سطح، یون‌های متحرک سدیم و پتاسیم از شبکه بیرون و یون‌های (H_3O^+ , H^+) در شبکه نفوذ یافته و جایگزین یون‌های قلیایی می‌گردند. در فرایند تبادل یونی که فرمول آن آورده‌شده، سرعت برونو رفت قلیایی‌ها اهمیت بهسزایی دارد.

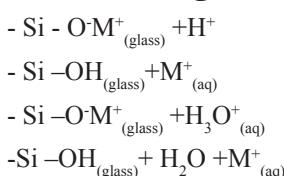

در این عمل، لایه‌ای نازک از هیدروکسیدهای سدیم و پتاسیم بر سطح لعب تشکیل‌می‌شوند که سریع، با دی‌اکسید کربن هوا ترکیب شده و کربنات‌های سدیم و پتاسیم را که قشری بسیار رطوبت‌گیر است، ایجاد می‌کنند.

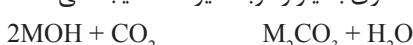

و نفوذ رطوبت در لعاب، می‌توان بیان کرد که پدیده تبادل یونی در لعاب کاشی‌های زرد ایجاد شده است (جدول ۲)،^{۱۲-۱۳} (تصویرهای ۱۲-۱۳).

و- طبله کردن و ریختگی کاشی

گاه در کاشی‌های معرقی که تحت تأثیر عوامل آسیب‌رسان بدون جدایش از سطح و ریختگی آن هستند، گستگی‌هایی به وجود می‌آید که خود را به گونه طبله کردن نشان می‌دهد. این امر درنهایت، تحت تأثیر عوامل محیطی سبب ریختگی خواهد شد. به دلیل کاربرد بسته‌های فلزی در کتیبه هنگام بازسازی بنا و قرار گیری کتیبه در فضای باز که موجب نفوذ رطوبت به پشت کاشی‌ها شده، این رطوبت سبب خوردگی بست فلز آهنی گردیده و درنتیجه تأثیر عوامل محیطی، بست مغز فلزی ندارد (تصویر ۱۴). ضمن اینکه، افزونی حجم آهن که ناشی از زنجزدن آن است، سبب طبله کردن کاشی‌ها شده است (تصویر ۱۵).

طبله کردن کاشی، عاملی مهم در بروز آسیب ریختگی است. در صورتی که، اگر گچ در اثر رطوبت خیس و نمدارشود، آب وارد شده به فضای بین کریستالی بلورهای گچ سبب حل شدن



تصویرهای ۱۱-۱۰. پریدگی و شگستگی لبه کاشی (نگارندگان).



تصویر ۱۲. تبادل یونی در لعاب زرد کاشی‌های کتیبه بازگشته بزرگنمایی ۴۰X (نگارندگان).



تصویر ۱۳. تصویر میکروسکوپی از تبادل یونی در لعاب زرد کاشی‌های کتیبه بازگشته بزرگنمایی ۴۰X (نگارندگان).



تصویر ۱۴. عکس میکروسکوپی از بست فلزی با بزرگنمایی (100X) (نگارندگان).

با جذب بیشتر رطوبت از محیط، سطح لعاب همواره مرطوب بوده و عمل تخریب لعاب ادامه‌می‌یابد که سبب می‌شود ساختار شبکه را برهمنم نماید. اجزای حل شده‌ای که بر سطح لعاب منتشر شده، روی آن رسوب کرده و افزون بر آن، تغییراتی را در شبکه سه بعدی سیلیکاتی به صورت دیلیمیریزاسیون ایجاد می‌کنند. مجموعه جدیدی که روی لعاب به شکل لایه‌ای نازک و از جنس خود آن تشکیل شده، به ظاهر شبیه لعاب لیکن ماهیتی متفاوت دارد. حضور این لایه و تراکم آن، به نوع پوشش، زمان تماس، دما و (PH) بستگی دارد (Tournie, 2008: 2144-2143).

در بررسی کاشی‌های کتیبه، برخی از لعاب‌های زرد، به ویژه بخش پیل‌ها تخریب شده به گونه‌ای که، شفافیت خود را از دست داده و با مشاهدات میکروسکوپی، کمرنگ شدن سطح لعاب و سستی آن آشکار دیده می‌شود. مقایسه آنالیز شیمیایی میان نمونه لعاب‌های تخریب نشده با نمونه لعاب‌هایی که کمرنگ شدن سطح و سستی لعاب در آنها قبل مشاهده است، نشان‌گر آن است که میزان عنصرهای (Na, Mg), در نمونه لعاب‌های تخریب شده کمتر از نمونه‌های سالم است. بنابر آنچه گفته شد و قرار گیری کتیبه در معرض رطوبت محیطی

جدول ۱. نتایج تجزیه کمی بدنه بخش‌های مختلف کاشی‌های کتیبه.

اجزای تشکیل دهنده بدنه کاشی‌های کتیبه						نمونه
SiO ₂ %	K ₂ O%	Fe ₂ O ₃ %	MgO%	Na ₂ O%	CaO%	
۴۷/۱۲	. /۳۱	۲/۷۹	۳/۶۵	۵/۲۷	۱۰/۳۱	PNEBY ۱
۵۰/۰۲	۱/۳۱	۳/۱۴	۳/۵۰	۴/۹۶	۱۰/۲۳	JSBY ۲
۴۵/۱۷	۱/۱۸	۳/۲۰	۳/۷۲	۴/۹۰	۱۱/۱۸	JSBW ۳
۴۹/۴۳	۱/۲۴	۳/۴۹	۳/۶۶	۴/۳۱	۱۰/۲۵	JEBW ۴
۴۷/۹۵	۱/۴۳	۳/۲۵	۳/۵۷	۴/۶۸	۲/۸۱	PSE ₁ BT ۵
۴۹/۰۵	۱/۱۳	۲/۹۵	۳/۴۱	۴/۶۰	۱۰/۴۷	PSE ₂ BT ۶
۴۷/۴۱	۱/۳۳	۳/۲۷	۳/۸۰	۴/۵۳	۱۰/۲۷	JEBA ۷
۴۸/۸۴	۱/۰۶	۳/۱۷	۳/۴۹	۴/۲۳	۱۰/۸۴	PNEBA ۸

جدول ۲. نتایج تجزیه کمی مقایسه لعاب‌های زرد سالم و تخریب شده کاشی‌های کتیبه.

ترکیب عنصری لعاب زرد						نمونه
Sn%	Pb%	Mg%	K%	Na%	Ca%	
۴/۹۷	. /۳۲	۰/۰۸	-	۰/۴۴	-	PSE ₂ Y ۱
۸/۵۴	۰/۰۵۴	۰/۰۵	-	۰/۴۴	-	PSE ₁ Y ۲
۱۳/۱۵	۰/۰۸۸	۰/۰۴۶	-	۰/۶۷	-	JSY ۳
۸/۵۶	۰/۰۷۹	۰/۰۴۳	-	۰/۶۳	-	JEY ۴
۷/۶۳	۰/۰۴۹	۰/۰۶	-	۰/۳۹	-	PNEY ۵

و فیزیکی مؤثر است. چنانکه سنگ‌های کتیبه از گونه سنگ‌های آهکی باشد و قطعه‌های فسیلی و ذرات آواری در آنها وجود داشته باشد، نسبت به سنگ‌هایی که ذرات آواری ندارند، از پایداری کمتری در برابر یخ‌زدگی برخوردارند (تصویر ۲۰).

- تخلخل

میزان تخلخل یک سنگ، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده طول عمر آن خواهد بود. نتایج بدست آمده از پتروگرافی سنگ‌های اصلی و مرمتی کتیبه، بیانگر وجود ماتریسی با تخلخل بالا به صورت پراکنده در تمام سطوح سنگ‌های کتیبه است.


تخلخل، در نمونه سنگ مرمتی بیشتر از سنگ اصلی است. از هریک از سنگ‌های قدیم و جدید، سه نمونه بررسی شد که با اندازه‌گیری میزان تخلخل آنها، تخلخل سنگ‌های قدیمی به طور میانگین $2/23\%$ و سنگ‌های مرمتی $2/67\%$ بدست آمد. براساس این نتایج، می‌توان که گفت میزان افزایش تخلخل نمونه سنگ مرمتی از نمونه سنگ اصلی، مربوط به مرغوبیت سنگ قدیم است (تصویرهای ۲۱-۲۲). عموماً سنگ‌هایی با تخلخل زیاد نسبت به سنگ‌های متراکم، مقاومت کمتری در برابر یخ‌زدگی دارند. بنابر ماهیت سنگ‌های آهکی، سنگ کتیبه از نفوذپذیری آب بالایی برخوردار بوده به گونه‌ای که، نفوذ آب حاصل از بارندگی، تخلخل سنگ کتیبه را بیشتر می‌کند. از دیگر سو، ابزار کار برای تراش سنگ، اثرات کیفی و کمی یکسانی را در تخلخل سنگ بر جای می‌گذارند. آن‌چنان‌که، آسیب یخ‌بندان در سنگ‌های تراش بیشتر به صورت پوسته‌پوسته شدن خودنمایی می‌کند (آموروسو و فاسینا، ۱۳۷۰: ۴۱-۲۶).

- موقعیت مکانی

شیراز از لحاظ جغرافیایی، در منطقه‌ای قرار گرفته که زمستان‌های بهنسبت سرد و تابستان‌هایی گرم دارد. تعداد روزهای یخ‌بندان در طول سال $3/4$ روز و متوسط حداقل دمای هوای سردترین ماه سال 0° -۲ سانتی‌گراد گزارش شده است. از آنجاکه کتیبه مورد بررسی در معرض باران



تصویر ۱۷. طبله کردن و ریختگی کاشی‌های کتیبه (نگارندگان).

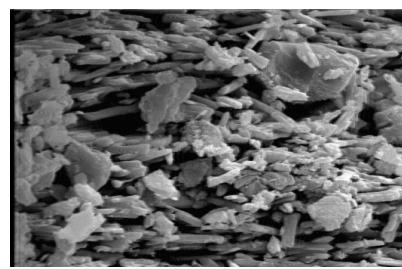

تصویر ۱۶. تصویر الکترونی رویشی از ملات کچ پشت کاشی‌ها با بزرگنمایی (X1000) (نگارندگان).

نقاط فعل شیمیایی و باعث تبلور دبورهای ریز گچ می‌شود. این روند، هم‌چنان با ورود مجدد آب ادامه می‌یابد. همراه این روند، سطوح درهم رفته بلورهای گچ نیز به نسبت از هم گسسته می‌شوند و درنتیجه، ساختار گچ به راحتی با کمترین میزان تماس مکانیکی فرو می‌ریزد (میش مست: ۱۳۸۵: ۶۸). در (تصویر ۱۶)، تصویر میکروسکوپ الکترونی رویشی که از ملات پشت کاشی‌ها گرفته شده، قابل مشاهده است که این واکنش، سبب ریختگی کاشی‌ها شده است (تصویر ۱۷).

بررسی آسیب‌های سنگ کتیبه

سنگ‌های بخش‌های اصلی (دوره آل اینجو) و بخش‌های مرمتی (۱۳۱۵ شمسی) کتیبه، از گونه سنگ‌های آهکی است. آسیب‌هایی وارد بر آنها نیز، تحت تأثیر عوامل متعددی قرارداده است که مهتم‌ترین آنها پوسته شدن، ترک، ریزترک و شوره‌زدگی است.

الف- یخ‌زدگی و ذوب متناوب


آسیب حاصل از یخ‌زدن شکل‌های گوناگونی دارد که یکی از آنها ترک برداری عمیق و پوسته‌پوسته شدن سطحی است (معماریان، ۱۳۸۰: ۲۲۳). با بررسی سطح کتیبه مشخص شد که بخش‌های مختلف سطح سنگ کتیبه پوسته‌پوسته شده است (تصویرهای ۱۸-۱۹). جدایش لایه‌های نازک موازی با سطح سنگ در ضخامت یک میلی‌متر تا یک سانتی‌متر را پوسته شدن می‌گویند (Vergas, 2008: 26) که با عوامل متعددی همچون نوع سنگ و ویژگی‌های معدنی آن، میزان تخلخل و محل آن مشخص می‌شود.

- نوع و بافت سنگ


وجود و میزان میکروفسیل‌ها، نوع آنها و کانی‌های تشکیل دهنده بافت سنگ، در واکنش سنگ‌ها مقابل عوامل شیمیایی




تصویر ۱۵. طبله کردن کاشی‌های کتیبه (نگارندگان).

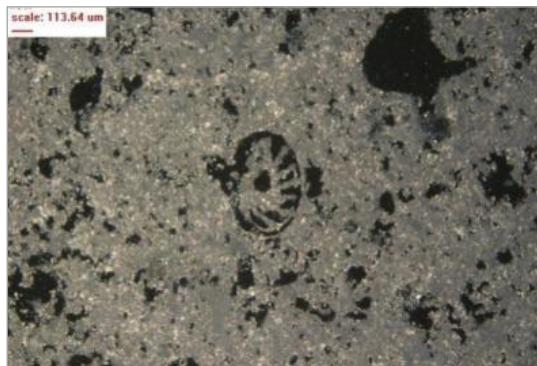

تصویر ۲۰. بقایای آثار فسیلی در سنگ‌های کتیبه با بزرگنمایی (40X) (نگارندگان).

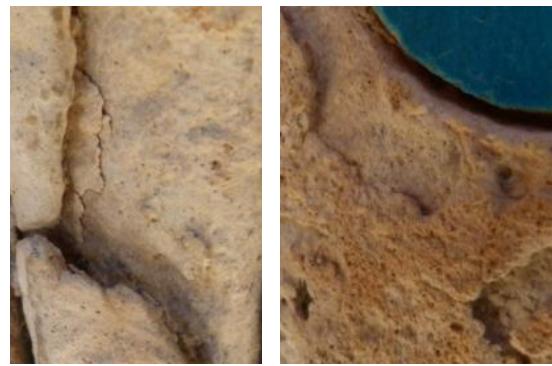

تصویرهای ۱۸-۱۹. پوسیدگی در سطح سنگ کتیبه (نگارندگان).

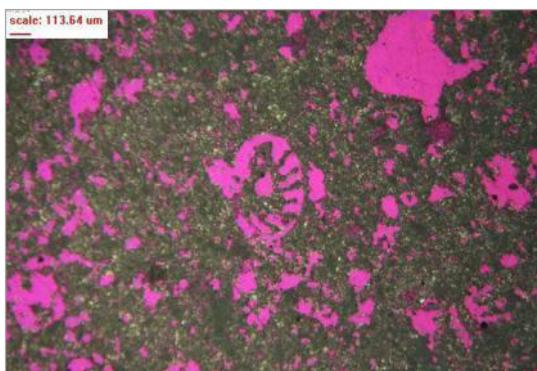

تصویرهای ۲۱-۲۲. وجود تخلخل زیاد در سنگ‌های کتیبه با بزرگنمایی (40X) (نگارندگان).



سنگینی را بر سنگ‌ها وارد می‌کند. بنابر نتایج به دست آمده از آنالیز سنگ‌های کتیبه با دستگاه (XRD) و پتروگرافی که نشان می‌دهد سنگ‌های کتیبه، ترکیب کانی‌شناسی یکنواختی دارد، می‌توان بیان داشت که سنگ‌های کتیبه از گزند اختلاف دمای شب و روز و فصل‌ها مختلف در امان نیستند. با آب گیری و از دست دادن آب ریزترک‌های حاصل از تراش سنگ‌های کتیبه که به سبب استفاده از چکش و ابزار دستی برای تراش سطح سنگ ایجاد شده و همچنین، ترک‌های انقباضی، ترک‌هایی که از پیش به دلیل از دست دادن آب و انقباض آنها در سنگ به وجود آمده، گسترش می‌یابد (تصویرهای ۲۳-۲۴). این انبساط و انقباض که سبب افزایش ترک‌ها و درزها می‌شود، نیروی فیزیکی و قدرت انسجام سنگ را در هم می‌شکند (پروین، ۱۳۷۵: ۲۵). از طرف دیگر، وجود این ترک‌ها در سطح کتیبه به نوبه خود نقاط آسیب‌پذیر بیشتری را ایجاد خواهد کرد و افزایش ترک‌های انقباضی هم قابلیت نفوذ، هوازدگی شیمیایی را دوچندان می‌کند.

ج- تبلور نمک‌های محلول

تبلور نمک‌های محلول در خلل و فرج مصالح ساختمانی، عاملی مهم در فرسودگی و تخریب آنها است. این آسیب، ارتباطی مستقیم با تخلخل سنگ دارد. تخلخل سنگ، موجب

و مجاورت مستقیم رطوبت قرار دارد، نوسانات رطوبتی و حرارتی به نسبت سنگینی بر سنگ‌های آن وارد می‌شود. به ویژه زمان‌های پس از بارندگی، با نفوذ رطوبت در منافذ سنگ و بخزدن آن، سبب می‌شود سنگ کتیبه به طور متوالی خشک و ترشدگی را تجربه کند. این پدیده در سطح، به صورت پوسته‌شدن یا تورق و گاه به شکل ترک خوردگی در بافت سنگ مشاهده می‌شود.^۵

ب- انقباض و انبساط

تنشی‌های درونی حاصل از تغییرات درجه حرارت محیط، از یکسو باعث گسترشی بلورها و از سوی دیگر، منجر به ایجاد اختلاف سطح در آنها می‌شود. نتیجه نهایی آن، ایجاد ترک و شکستگی ریز است که به نوبه خود شرایطی مناسب را برای نفوذ آب به درون آن فراهم می‌آورد و بر اثر بروز نقص در شبکه بلوری، موجب تسريع روند فرسایش می‌گردد (محبعلی و وطن‌دوست، ۱۳۷۷: ۴۳۳-۴۳۷).

متوسط دمای هوای شهر شیراز ۱۶/۸۵ درجه سانتی‌گراد و حداقل وحدات دمای آن طی ده سال گذشته، به ترتیب ۳۴/۲ و ۴/۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. متوسط حداقل دمای هوای معیار مناسبی برای بررسی شدت سرمای هوا به شمار می‌رود. اختلاف دمای عنوان شده، نوسانات حرارتی به نسبت

تبلور نمک‌ها افزون بر بدنماشدن ظاهر سنگ کتیبه، در بخش‌هایی سبب پوسته‌شدن لایه سطحی سنگ کتیبه شده‌اند (تصویر ۲۶). از آنجا که مستعدترین آثار سنگی در برابر اثر باران اسیدی، آنهایی هستند که از سنگ‌های آهکی درست شده‌اند، با توجه به تخلخل سنگ کتیبه، رطوبت با احلال یون‌های موجود به آسانی درون ریزترک‌ها و تخلخل راه می‌یابند. یون‌های محلول علاوه بر تجزیه کاتیهای ناپایدار، براثر تغییرات دمایی در فصل‌های گرم، آب خود را ازدست‌داده و سبب‌می‌شوند نمک‌های محلول در خلل و فرج و منافذ داخلی سنگ زیر سطح خارجی تجمع یافته و در آن رسوب کرده و به سطح خارجی سنگ نرسند. در این صورت، هنگامی که رطوبت از محیط می‌گیرند، نمک‌های محلول، افزایش حجم یافته و با افزایش و رشد بلورها فشار فیزیکی بیشتری به دیواره لایه‌سطحی سنگ وارد می‌کنند. موقعی که این فشار بیشتر از مقاومت دیواره‌ها باشد، سبب تورق و پوسته‌شدن سنگ می‌شود (Eric et al, 2010:15) (تصویر ۲۵). همچنین، سنگ تخلخل بیشتری می‌یابد و دربرابر اثر رطوبت و نمک‌ها حساس‌تر می‌گردد. آسیب حاصل از این نوع اثر مکانیکی، بسیار جدی‌تر از آسیبی است که با حل‌شدن ساده شیمیایی سنگ به وجود می‌آید.



تصویر ۲۵. وجود شوره بر سطح سنگ (نگارندگان).



تصویر ۲۶. پوسته شدن سطح سنگ بر اثر فشار تبلور نمک‌ها (نگارندگان).

نفوذپذیری آن دربرابر آب و بخار آب می‌شود که مقدار این نفوذ، بستگی به ساختار موئین سنگ خواهد داشت. بنابراین، آگاهی از گستردگی و چگونگی پراکنندگی اندازه خلل و فرج بیشتر از دانستن تخلخل جداگانه، اهمیت دارد (آموروسو و فالسینا، ۱۳۷۰: ۳۰). بخار آبی که در جو وجود دارد، در خلل و فرج سنگ، نفوذ می‌کند و بسته به مقدار رطوبت نسبی هوا، میزان معینی از این بخار آب در مصالح ساختمانی از باقی می‌ماند. جایه‌جایی مکان آب در مصالح ساختمانی از طریق لوله‌های موئین صورت می‌پذیرد که نمک‌های محلول در طول این حرکت پخش، هیدرولیز یا تهشین می‌گردند. آبی که درون سنگ حرکت می‌کند، ممکن است حاوی مواد بسیاری باشد که از هوا، خاک، ملات چسبانده، اندود بندکشی و یا سنگ اصلی وارد آن شده است. از آنجایی که سنگ‌های آهکی دارای قدرت جذب آب بالایی باشند، با جذب رطوبت توسط سنگ کتیبه سبب انتقال نمک‌های محلول در سطح سنگ می‌شوند. عمل تبخیر رطوبت در سنگ، سبب افزایش غلظت نمک موجود در آن شده و بر سطح سنگ رسوب‌های بدشکلی را بر جای می‌گذارد که به شوره موسوم است (تصویر ۲۵). تبلور نمک‌های محلول، در نقاط مختلف خلل و فرج شکل می‌گیرد که این امر، بسته به میزان حلالیت نمک‌ها و میزان تبخیر آب، که خود بستگی به مقدار رطوبت حاصل از درون و میزان تهווیه هوا در سطح دارد، خواهد داشت. بررسی‌های انجام شده به روش شیمی‌تر روی شوره‌های تشکیل شده در سنگ کتیبه نشانگر یون‌های تشکیل‌دهنده شوره‌ها، سولفاتی و کربناتی هستند. با توجه به نوع نمک‌ها به احتمال زیاد، منبع اصلی آنها سنگ‌ها و ملات گچ پشت کاشی است که برای چسباندن کاشی‌ها به سنگ استفاده شده است.



تصویرهای ۲۴-۲۳. وجود ترک در سنگ کتیبه (نگارندگان).

نتیجه‌گیری

آنچه از بررسی‌ها و آزمایش‌های انجام شده در این پژوهش به دست آمد بیانگر این است که آسیب‌های ایجاد شده در کتیبه معرف سنگ و کاشی بر اثر عواملی چون ساختار اولیه مصالح، عوامل انسانی و شرایط مختلف محیطی که رطوبت نیز سهم ویژه‌ای در آن دارد، دستخوش تغییرات شده است.

ایجاد آسیب‌های ساختاری در سنگ به نوع، بافت و میزان تخلخل سنگ مربوط است لیکن در کاشی‌ها ناشی از تخلخل باز بدن و ضعف تکنولوژی در روند تولید لعب است. این آسیب‌های ساختاری زمان تراش کاشی‌ها و حجاری سنگ‌های کتیبه، بدلیل تنש‌های منتقل شده از ابزار حجاری و تراش، گسترش یافته است. آسیب‌های یاد شده افزون بر اینکه ضایعاتی را بر کتیبه وارد می‌کنند، به طور غیر مستقیم نیز عوارض سوئی چون نفوذ رطوبت را در پی دارند. در واقع، عوامل مختلف محیطی همچون رطوبت (به صورت نزولی)، تغییر میزان رطوبت نسبی، تغییر درجه حرارت و بسیاری از عوامل دیگر توانسته‌اند بر مصالح کتیبه اثرگذارند و علاوه بر تسریع آسیب‌های ساختاری، آسیب‌های مختلف دیگر را نیز پدیدآورند. ضمن اینکه، اجزای کتیبه در حضور رطوبت، بر یکدیگر تأثیرگذاشته و آسیب‌هایی را به دنبال آورده‌اند که بایستی از تاثیر مخرب آن بر مصالح سنگ و کاشی کتیبه کم شود. با توجه به اینکه دغدغه این تحقیق صرفاً آسیب‌شناسی کتیبه یاد شده است، یافته‌های این پژوهش می‌تواند در به کار گیری شیوه‌های درمانی برای کاستن تأثیر مخرب عوامل آسیب‌رسان به ویژه رطوبت، راهگشا و قابل استفاده باشد. در پایان یادآوری این نکته بسزاست که برای ارائه راهکارهای حفاظتی به آزمایش و بررسی‌های اصولی‌ای از طریق مواد مختلف روی مصالح این کتیبه نیاز است تا بتوان شیوه‌ها و موادی را به کاربرد که متناسب با مصالح و شرایط محیطی کتیبه باشند.


وضعیت بارندگی و میزان رطوبت نسبی در منطقه کتیبه مورد بررسی				
حداقل رطوبت نسبی	حداکثر رطوبت نسبی	حداقل میزان بارندگی ماهانه	حداکثر میزان بارندگی ماهانه	متoscet میزان بارندگی ماهانه
%۱۲/۵	%۸۴/۵	- میلی‌متر در ماههای تیر، مهر، آبان	۱۸۴/۲ میلی‌متر در آذرماه	۴۸/۴۵ میلی‌متر

(نگارندگان)


پی‌نوشت

- ۱- جدول ۱. نام و مشخصات اولیه کلیه نمونه‌های برداشته شده از بدن کاشی‌های کتیبه معرق سنگ و کاشی (p: پیل پا، SE(South-east), SE₁: قسمت غربی، SE₂: قسمت شرقی)، NE(North-east), NE₁: شمال شرق (Jebhe)، NE₂: شمال شرق (J: جبهه، S: جنوب، E: شرق)، E(East): جنوب، W(Withe): لاعاب زرد، Y(Yellow): لاعاب زرد، T(Turquoise): لاعاب فیروزه ای، A(Azure): لاعاب لاجورد، B(Body): بدن، T: بدنه، P: پیل پا، Y: لاعاب سفید.
- ۲- برای ساخت لاعاب زرد، نسبت معینی از سرب و قلع به کار می‌برندند که با ذوب و اکسید کردن آنها در نزدیکی اکسیژن هوا، لاعاب زرد به دست می‌آمد است. برای نمونه مشابه لاعاب زرد که در آن از ترکیبات سرب و قلع استفاده شده میتوان به لاعاب های زرد مسجد جامع اصفهان اشاره کرد (Durali et al, 2006:203).
- ۳- جدول ۲. نام و مشخصات اولیه کلیه نمونه‌های برداشته از لاعاب زرد کاشی‌های کتیبه معرق سنگ و کاشی (P: پیل پا، SE(South-east), SE₁: قسمت غربی، SE₂: قسمت شرقی)، NE(North-east), NE₁: شمال شرق (Jebhe)، NE₂: شمال شرق (J: جبهه، S: جنوب، E: شرق)، E(East): جنوب، Y(Yellow): لاعاب زرد).
- ۴- نتایج به دست آمده از آنالیز (XRD)، نشانگر آن است که در نمونه سنگ قدیمی، میزان بالایی ژیپس هست که این مربوط به ملات گچی است که برای چسباندن سنگ به تکیه گاه است. همچنان، کاشی با سنگدر آن نفوذ کرده و از آنجاکه سختی ژیپس پائین است، هنگام ساخت و پولیش نمونه برای آنالیز پتروگرافی، ژیپس از بین می‌رود که در تصویرهای پتروگرافی نشان داده نمی‌شود.
- ۵- عرض جغرافیایی شهر شیراز ۲۹ درجه و ۳۲ دقیق و ارتفاع آن از سطح دریاهای آزاد ۱۴۹۱ متر است.

۸۰

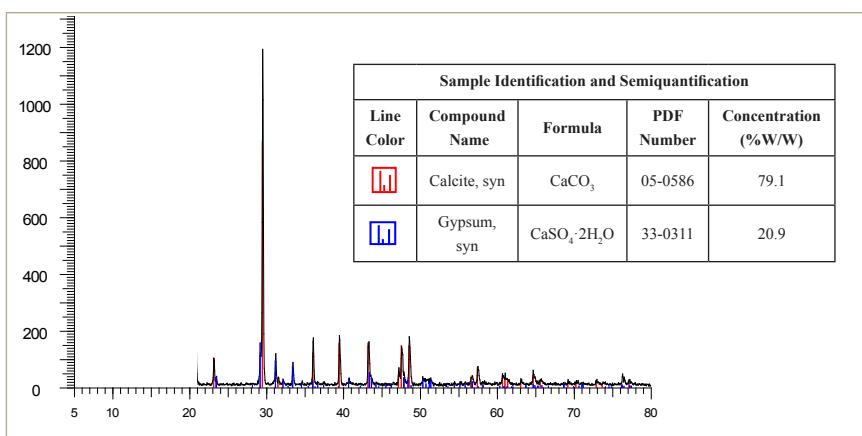

۱- نمودار آنالیز XRD از نمونه سنگ اصلی (دوره آل اینجو) (نگارندگان)

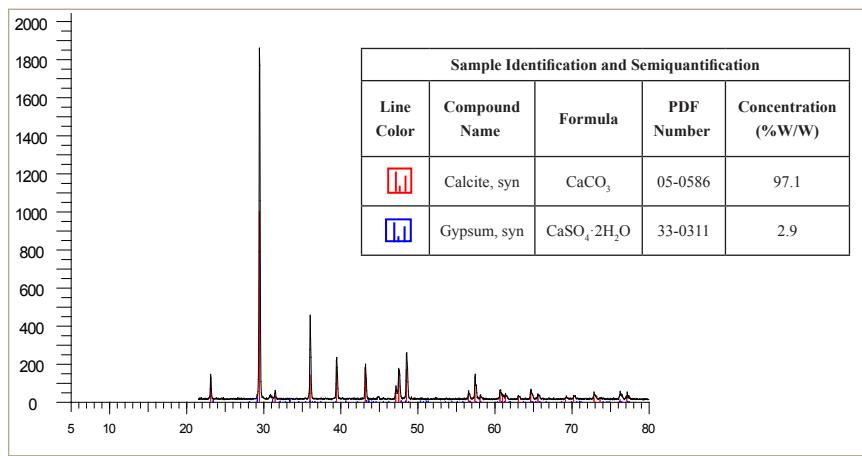

۲- نمودار آنالیز XRD از نمونه سنگ مرمتی (سال ۱۳۱۴ شمسی) (نگارندگان)

منابع

- آموروسو، ج.ج و فاسینا(۱۳۷۰). **فرسودگی سنگ و حفاظت از آن**، ترجمه رسول وطن دوست، تهران: سازمان علمی و فرهنگی.
- ابن بلخی(۱۳۷۴). **فارسنامه ابن بلخی**، تصحیح منصور رستگار فساپی، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی.
- بهروزی، علی نقی(۱۳۵۴). **بناهای تاریخی و آثارهای جلگه شیراز**، شیراز: اداره فرهنگ و هنر استان فارس.
- بروین، حسین(۱۳۷۵). **سنگ‌شناسی رسوبی**، تهران: دانشگاه پیام‌نور.
- جنیدشیرازی، ابوالقاسم(۱۳۵۰). **شدالازار فی خط الاوزار عن زوار المزار**، تصحیح و تحسیه محمد قروینی، شیراز: وصال شیراز.
- دیالافوا، زان(۱۳۵۳). **ایران کلده و شوش**، ترجمه محمدعلی فرهوشه، تهران: دانشگاه تهران.
- شاردن، زان(۱۳۷۳). **سیاحت نامه شاردن**، ترجمه محمد عباسی، تهران: امیرکبیر.
- شایسته‌فر، مهناز(۱۳۸۳). **دوفصلنامه مطالعات هنر اسلامی**، شماره ۱، ۹۵.
- شوatis، پاول(۱۳۷۲). **جغرافیای تاریخ فارس**، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: انجمان آثار و مفاخر فرهنگی.
- محبعلی، شهریار و وطن دوست، رسول(۱۳۷۷). **علل شوره‌زنی سنگ‌های آهکی در بناهای تاریخی**، مجموعه مقالات پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی چاپ اول: ۴۳۳-۴۳۸.
- معماریان، حسین(۱۳۸۰). **زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک**، تهران: دانشگاه تهران.
- میش‌مست، مسلم(۱۳۸۵). **تحلیل فن‌شناسی، وضعیت حفاظتی و مدل‌سازی و آسیب‌شناسی گچ‌بری‌های کوه خواجه سیستان**، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت.
- نادری، بقراط(۱۳۵۷). **مختصری راجع به کاشی، پخت و انواع کاشی مشهد**، مجله هنر و مردم، شماره ۱۸۸، ۶۵-۵۸.
- نورتن، اف اچ(۱۳۷۵). **سرامیک برای اهل فن سرامیک**، ترجمه شعبانعلی تشكربی، تهران: دانشگاه تهران.

- Degeorgey, G., Porter, Y. (2002). **The Art of the Islamic Tiles**, (translated from the French by David Radzinowicz) Flammarion, French.
- Durali, S. & Oliaiy, P. Sh. (2006). Evolution of the Tilework of Friday Mosque in Isfahan, Based on Glaze Analysis. In **Scientific Research in the Field Asian Art**, Jett P. , In association with the freer Gallery of Art, Smithsonian Institution: Archetype Publications. pp. 200-207.
- Eric, D., Clifford, A.P. (2010). **Stone Conservation: An Overview of Current Research** Los Angeles: Getty Conservation Institute Publications.
- Porter, V. (1995). **Islamic Tiles**. London: Trustees of the British Museum by British Museum Press.
- Tournie,A. & Ricciardi, P.C. (2008). Glasscorrosion Mechanisms: A multiscale analysis . **Studies in**, Vol 179, No. 2: 2143-2144.
- Vergas, B. (2008). **Illustrated Glossaryon Stone Deterioration Patterns**. London: ICOMOS International Scientific Committee for Stone.



Received:2012/06/05

Accepted:2012/11/26

The Pathology of Mosaic Stone-and-Tile Inscription in the Khodaikhaneh of Shiraz's Atiq Mosque

Hosain Ahmadi* Abbas Abed Esfahani** Maryam Akbarifard***

5

Abstract

The mosaic stone-and-tile inscription, which is a unique work of art dating back to the Injuids period, is located on the upper facade of the Khodaikhaneh of Shiraz's Atiq mosque and constitutes the most significant decoration of this building. It has suffered various damages due to old age and new strategies and solutions are required to preserve this precious monument. The goal of the present study is to identify and measure these damages using laboratory investigations. To do so, XRD and AAS methods were used to identify factors damaging the body and glaze of the tiles and, in order to identify the factors damaging the stones, the XRD and petrography methods were adopted. The findings show that due to its unique structure, this decoration was exposed to damages both at the time of its construction and reconstruction and human and environmental factors not only accelerated the rate of its damages but also triggered new damages. Based on the investigations conducted on the samples, humidity was detected to be the most important factor in damaging this monument compared to other factors.

Keywords: Injuids, mosaic, tile, stone, pathology

Lecturer, Faculty of Restoration, Art University of Isfahan, Iran

Lecturer, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran

M.Sc Student, Faculty of Restoration, Art University of Isfahan, Iran